

上コテマット交換手順書



注意

カバー交換を行う際は、必ず電源を切り、スチームを止めてコテ面が十分に冷めてから作業を行ってください。冷めずに作業を行いますと、火傷をする恐れがあります。



※写真はR用で作成しています。L用はコテが逆向きになります。

●上コテマット取り外し手順

- ①カバー張りスプリングを全て外します。
- ②カバーの紐を外して、SUS棒を抜いて下さい。
- ③コテからカバーを外します。

●新しい上コテマットの取付手順

- ④新しいカバーを下コテの上に置いて下さい。
- ⑤紐の先端のフックを外します。
- ⑥紐を配管の上から通してフックを紐に掛けて下さい。

(注意点)

紐を下に通すとカバーのたるみや、仕上がりに影響します。

- ⑦SUS棒をカバーの中に通して下さい。

(注意点)

SUS棒は左右均等に振り分けて入れて下さい。

- ⑧カバーを取付て紐を縛ります。

(注意点)

縛りながらカバーが前後左右均等になるようにセットして下さい。

- ⑨カバーのたるみや生地の上れがないか確認して下さい。

(注意点)

たるみや上れがある時は、⑧からやり直して下さい。

- ⑩最後に①で外したカバー張りスプリングを元の位置に取り付けて下さい。

管理番号	SP-DP-UPM-J-1		
日付	2012年7月	REV	1

適応機種

ドライプレス機

発行者

裁断

三幸社

SANKOSHA

下コテマット交換手順書



注意

カバー交換を行う際は、必ず電源を切り、スチームを止めてコテ面が十分に冷めてから作業を行ってください。冷めずに作業を行いますと、火傷をする恐れがあります。

※写真はR用で作成しています。L用はコテが逆向きになります。

●下コテマットの取り外し手順

- ①下に付いているカバー張りスプリングを全て外します。
- ②カバーの紐を外して、SUS棒を抜いて下さい。
- ③コテからカバーを外します。



●下コテマットの取付手順

- ④新しいカバーをコテに乗せて下さい。

(注意点)


前後左右均等になるように乗せる。



- ⑤SUS棒をカバーの中に通して下さい。

(注意点)

SUS棒は左右均等に振り分けて入れて下さい。

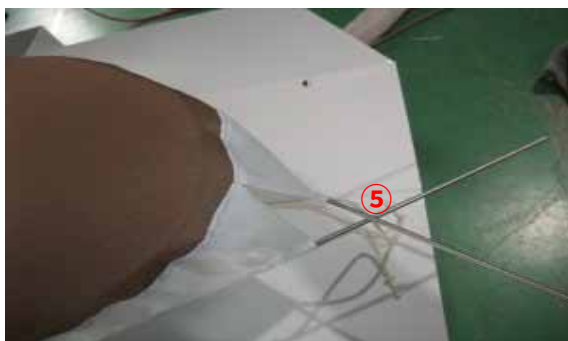

- ⑥紐を縛ります。

(注意点)

カバーにたるみやよれがないように取付て下さい。

たるみやよれがある時は紐を緩めて縛り直して下さい。



- ⑦外したカバー張りスプリングを元の位置に取り付けて下さい。



管理番号

SP-DP-LPM-J-2

適応機種

発行者

三幸社

日付

2012年7月

REV

1

ドライプレス機

裁断

SANKOSHA

カバー・マット交換手順




注意

カバー・マットを交換する際には必ず電源を切り、スチームを止めて本機が完全に冷めてから作業を行ってください。冷め切らないまま作業を行いますと、火傷をする恐れがあります。

1. 上コテパットカバーの交換方法


- ① カバー張りスプリング(3本)を取外し、ひもを弛めてカバーを取外してください。

注意 : スプリングフックが熱くなっていますので、コテやスプリングフックが十分に冷めてからカバー交換を行ってください。

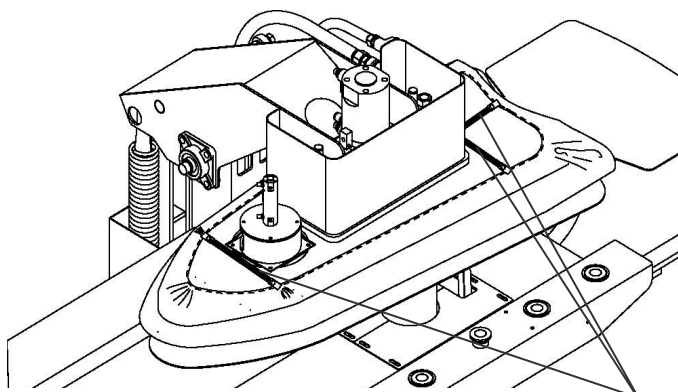

カバー張りスプリング(3本)

- ② 外したカバーからステンレス棒を2本抜き取り、新しいカバーに差し込んでください。

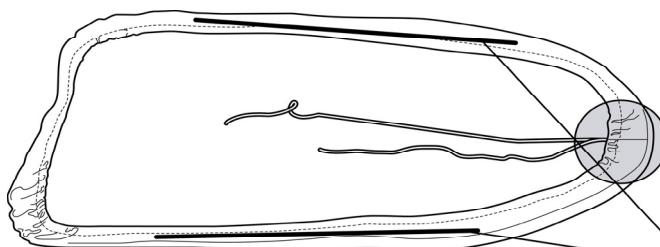


ステンレス棒

- ③ 新しいカバーを上コテに被せて、カバーが落ちない程度ひもを引いた後に、カバー内側のマットが上コテに対して、前後・左右が均等に被っていることを確認して、再びひもを強く引いて結んでください。
- ④ カバー張りスプリングをステンレス棒に引掛けて取り付けした後、コテ面にしわや極端なたるみが無いか確認をしてください。(カバー張りスプリングの引掛け位置は①項の図を参照してください。)

2. 下コテパットカバーの交換方法


- ① カバー張りスプリング(3本)を外し、ひもを弛めてカバーを外してください。

注意 : スプリングフックが熱くなっていますので、コテやスプリングフックが十分に冷めてからカバー交換を行ってください。

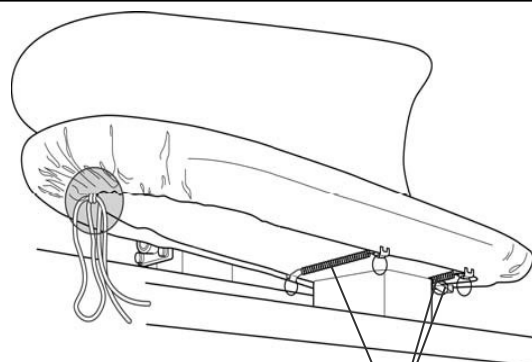


カバー張りスプリングフック(3本)

- ② 外したカバーからステンレス棒を2本抜き取り、新しいカバーに差し込んでください。
(マットだけ交換の時は、抜き取らなくても結構です。)

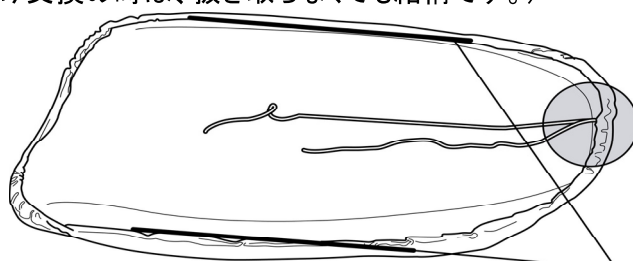

ステンレス棒

- ③ 下コテマット・下コテHYシリコン 10 mmの順に重ねて下コテカバー裏側の帯の部分(3カ所)に差し込んでください。(カバーとマットの隙間が均等になるようにしてください。)

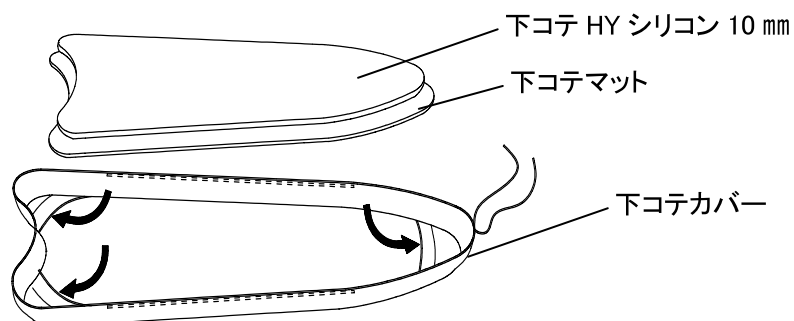

- ④ 下コテカバーを下コテに載せて、下から覗いてコテ面に対してマットが前後・左右が均等に成っていることを確認した後に、ひもを強く引いて結んでください。
- ⑤ カバー張りスプリングをステンレス棒に引掛けて取り付けした後、コテ面にしわや極端なたるみが無いか確認をしてください。
(カバー張りスプリングの引掛け位置は、①項の図を参照してください。)